

Sprite & Ensign 3

Installation Instructions

Installationsanleitung

Notice d'installation

Istruzioni per l'installazione

Instrucciones de instalación



Allen-Bradley



Guardmaster®

Drg. No: 22664 Issue 3
EO: 26962



www.ejaltd.com - www.ab.com/safety

Installation must be in accordance with the following steps and stated specifications and should be carried out by suitably competent personnel. Adherence to the recommended maintenance instructions forms part of the warranty.

WARNING: Do not defeat, tamper, remove or bypass this unit. Severe injury to personnel could result.

Bei der Installation müssen die im Folgenden beschriebenen Anweisungen und angegebenen Spezifikationen eingehalten werden. Zudem darf die Installation nur von entsprechend qualifizierten Mitarbeitern ausgeführt werden. Werden die empfohlenen Wartungsanweisungen nicht eingehalten, entfällt die Gewährleistung.

WARNUNG: Nehmen Sie niemals Eingriffe am Gerät vor, und zerlegen, entfernen oder überbrücken Sie das Gerät nicht. Andernfalls können schwere Körperverletzungen die Folge sein.

L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié conformément aux étapes et aux spécifications suivantes. Le respect des instructions de maintenance recommandée est l'une des conditions de la garantie.

AVERTISSEMENT: ne pas entraver le fonctionnement de cet interrupteur, ne pas le modifier, le retirer ni le contourner au risque de s'exposer à de graves blessures.

Le operazioni di installazione devono essere eseguite da personale competente conformemente alle fasi qui di seguito illustrate nonché alle specifiche stabilite.

Il rispetto delle istruzioni di manutenzione raccomandate costituisce parte della garanzia.


ATTENZIONE: non forzare, manomettere, rimuovere o bypassare questa unità. Pericolo di gravi lesioni alle persone.

La instalación debe realizarse según los pasos siguientes y las especificaciones establecidas, y debe ser realizada por personal debidamente capacitado. El cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento recomendadas forma parte de la garantía.

ADVERTENCIA: No cambie ni manipule indebidamente, ni desmonte u omita esta unidad. Esto podría causar lesiones personales graves.



Sprite




= mm (in)

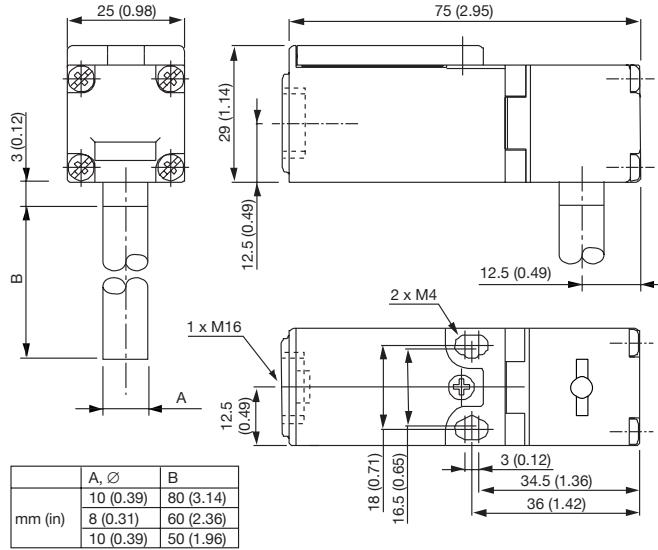


Ensign 3


= mm (in)

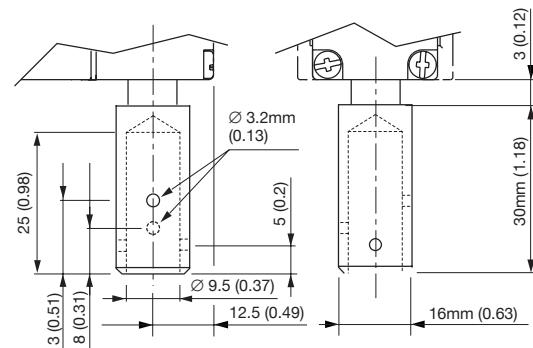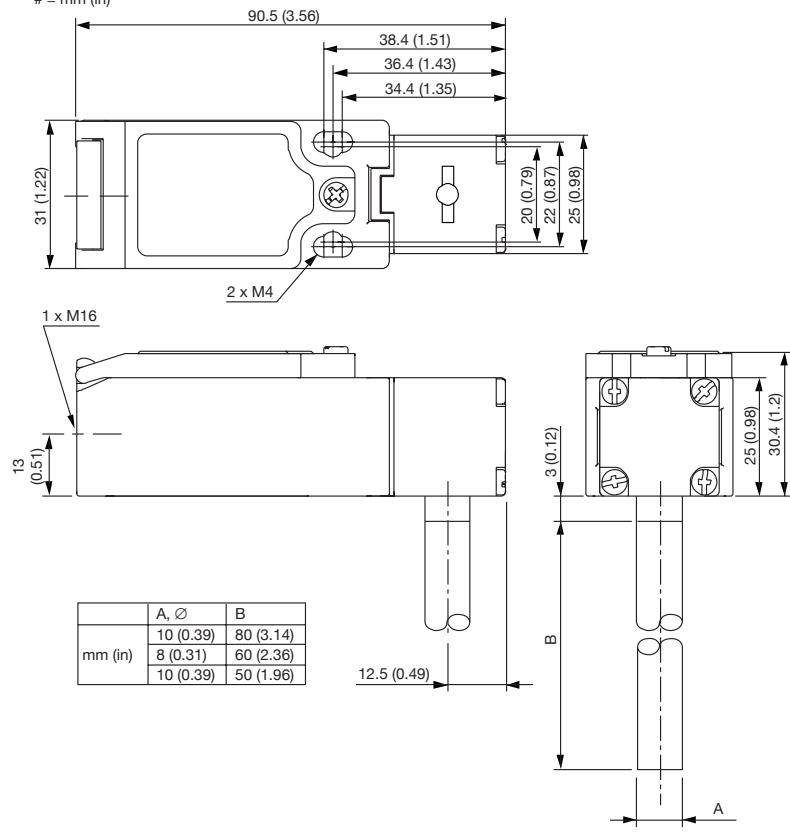

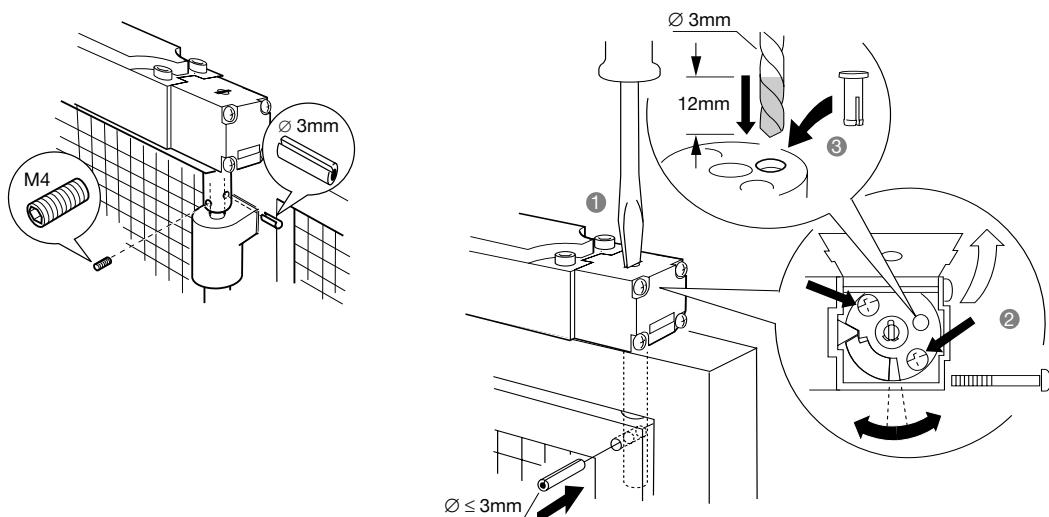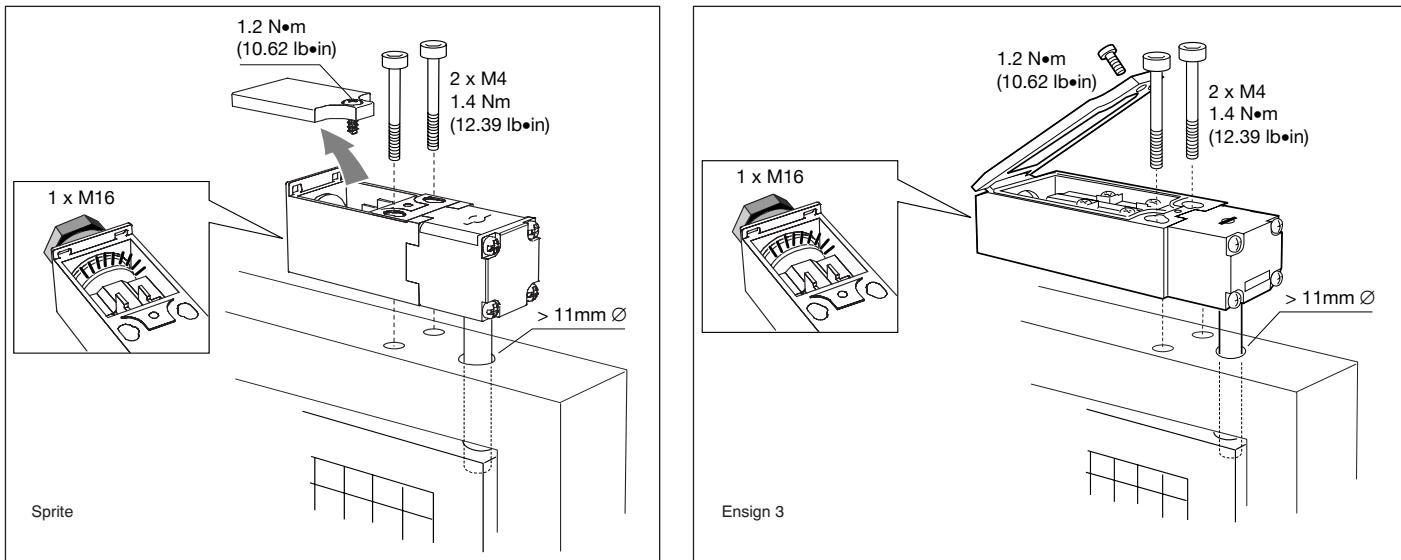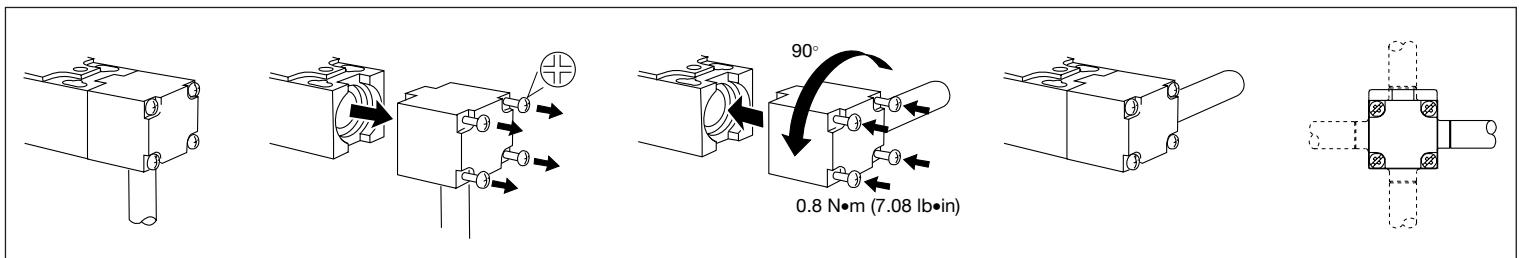

 Sprite	 Sprite	 Ensign 3	 Ensign 3
 Sprite QD	 Sprite QD	 Ensign 3 QD	 Ensign 3 QD

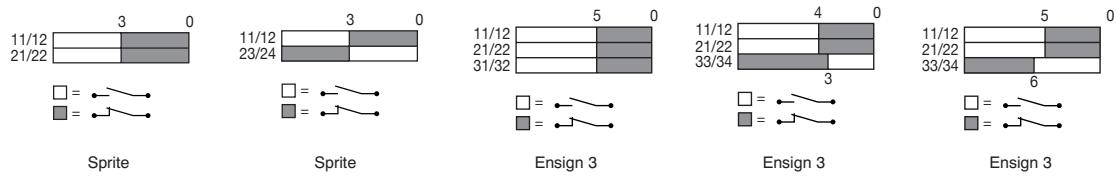

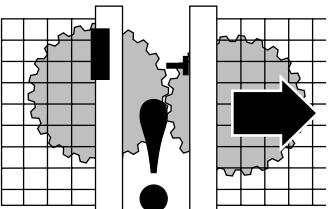

Check the machine is isolated and stopped whenever the interlocked guard door is open.

IMPORTANT: After installation and commissioning, the actuator, switch and switch lid fixing screws should be coated with tamper evident varnish or similar compound.

Kontrollieren, dass die Maschine stets isoliert und angehalten wird, wenn die abhängigkeitsgeschaltete Schutztür geöffnet wird.

WICHTIG: Nach der Installation und Inbetriebnahme sind die Betätigungs-, Schalter- und Schalterdeckel-Befestigungsschrauben mit manipulation-anzeigendem Lack oder einem ähnlichen Mittel zu versehen.

Vérifier que la machine est isolée et arrêtée chaque fois que la porte de sécurité est ouverte.

IMPORTANT : Après l'installation et la mise en service, les vis de fixation de l'actionneur, du commutateur et de son couvercle doivent être enduites de vernis témoin ou d'un produit similaire.

Controllare che la macchina sia isolata ed in condizione di arresto ogni volta che la porta di protezione interbloccata sia aperta.

IMPORTANTE: dopo l'installazione e la messa in servizio, l'attuatore, l'interruttore ed il coperchio dell'interruttore devono essere spalmati con vernice tamper evident o una sostanza simile.

Compruebe que la máquina esté parada y aislada siempre que la puerta de seguridad esté abierta.

IMPORTANTE: Tras la instalación y la puesta en funcionamiento se deberá cubrir el accionador, el commutador y los tornillos de sujeción de la tapa del conmutador con un barniz revelador de intentos de apertura o producto similar.

Maintenance

Every Week

Check the correct operation of the switching circuit. Also check for signs of abuse or tampering. Inspect the switch casing & shaft for damage. Of particular importance is damage which causes loss of sealing at the lid or conduit entry.

At least every 6 months

Isolate all power! Remove the lid. Inspect all terminals for tightness.

Clean out any accumulation of fine dirt etc. Check for any sign of wear or damage, e.g. cam assembly wear, contact oxidation and replace if apparent. Replace covers & tighten screws to specified settings. Reinstate the power & check for correct operation. Re-apply tamper evident varnish or similar compound to fixings.

Repair

If there is any malfunction or damage, no attempts at repair should be made. The unit should be replaced before machine operation is allowed.

DO NOT DISMANTLE THE UNIT.

Information in regard to UL508

When used in elevated ambients, temperature rating of field wiring shall not be less than ambient.

Electrical spec of rating code:

B600 (Sprite)

A600 (Ensign 3)

Current, Max:

120V AC - make 60A, break 6A

240V AC - make 30A, break 3A

Max. V/A: make 7200, break 720

Use copper conductors only. Use

polymeric conduit only. Use one

conduit entrance for field connections.

Wartung

Jede Woche

Auf ordnungsgemäße Funktion des Schaltkreises kontrollieren. Außerdem auf Anzeichen von Missbrauch oder Manipulation untersuchen.

Schaltergehäuse & Welle auf Beschädigung kontrollieren. Dabei ist besonders auf Beschädigungen zu achten, die Unidichtigkeit am Deckel oder Kabelrohreingang verursachen könnten.

Mindestens alle 6 Monate

Alle Stromversorgungen trennen! Den Deckel abnehmen. Alle Klemmen auf Festigkeit kontrollieren. Etwaige

Ansammlungen feiner

Schmutzteilchen etc. entfernen. Auf Anzeichen von Verschleiß und

Beschädigungen untersuchen, z.B.

Nockenbaugruppenverschleiß oder

Kontaktoxidation, und ersetzen, wenn

diese aufgetreten sind. Abdeckungen

wieder anbringen & Schrauben auf die

vorgegebenen Werte anziehen. Strom

wieder anschließen & auf

ordnungsgemäßem Betrieb

kontrollieren. Manipulation-

anzeigenden Lack oder ein ähnliches

Mittel neu auf die Befestigungsteile

auftragen.

Reparatur

Bei Fehlfunktion oder Beschädigung dürfen keine Reparaturversuche unternommen werden. Die Einheit muss ersetzt werden, bevor weiterer Betrieb der Maschine zugelassen wird.

Die Einheit darf nicht auseinandergebaut werden.

Information betreffs UL508

Bei Einsatz in höheren Umgebungstemperaturen darf die Nenntemperatur für die Feldverdriftung nicht niedriger sein als die Umgebungstemperatur. Elektrische Spezifikation des Nennwertcodes:
B600 (Sprite)
A600 (Ensign 3)
Strom, Max:
120V AC - Schließen 60A, Öffnen 6A
240V AC - Schließen 30A, Öffnen 3A
Max. V/A: Schließen 7200, Öffnen 720
Nur Kupferleiter benutzen. Nur polymerische Leitungsröhre benutzen. Einen Leitungsröhrengang für die Feldanschlüsse benutzen.

Maintenance

Toutes les semaines

Vérifier le bon fonctionnement du circuit de commutation. Chercher également les signes d'un éventuel tripatouillage. Vérifier l'état du boîtier et de l'axe, en particulier au niveau de l'étanchéité du couvercle ou de l'entrée du conduit.

Tous les 6 mois au minimum

Couper l'alimentation ! Déposer le couvercle. Vérifier le serrage de toutes les bornes. Éliminer la poussière, etc. Vérifier l'état et l'usure (usure de la came, oxydation des contacts, etc.) et remplacer si nécessaire. Remettre les couvercles en place en serrant les vis au couple spécifié. Rétablir l'alimentation et vérifier le bon fonctionnement. Appliquer sur les vis une nouvelle couche de vernis témoin ou de tout autre produit similaire.

Réparation

En cas de défaut de fonctionnement ou d'endommagement, ne jamais essayer de réparer le dispositif. Il doit être remplacé avant de remettre la machine en service.

NE JAMAIS DÉMONTER LE DISPOSITIF.

Informations relatives au dispositif UL508

Lorsque le dispositif est utilisé dans des températures ambiantes élevées, le câblage utilisé doit être prévu pour supporter des températures supérieures à celle de l'application. Spécifications électriques du code :
B600 (Sprite)
A600 (Ensign 3)
Tension maxi. :

120 V ca - fermeture 60 A, ouverture 6A

240 V ca - fermeture 30 A, ouverture 3A

V/A maxi. : fermeture 7200, ouverture 720

Utiliser des conducteurs en cuivre uniquement. Utiliser des conduits en polymère uniquement. Utiliser une seule entrée pour la connexion sur site.

Manutenzione

Ogni settimana

Controllare che il circuito di commutazione funzioni come richiesto. Sincerasi anche che non esistano indicazioni di un uso non autorizzato o di manomissioni.

Esaminare l'involucro dell'interruttore e l'albero per verificare che non siano danneggiati. È di particolare importanza ogni danno che possa determinare la perdita della tenuta sul coperchio o all'ingresso del tubo protettivo.

Almeno ogni 6 mesi

Isolare tutte le alimentazioni di corrente! Rimuovere il coperchio.

Controllare che tutti i morsetti siano ben stretti. Rimuovere ogni traccia di polvere ecc. che ci sia accumulata.

Sincerasi che non esistano segni di usura o danno, ad es. usura del gruppo camme, ossidazione dei contatti, e sostituire in caso di usura o danno. Rimettere al loro posto i coperchi e serrare le viti con le coppie specificate. Ricongnere l'alimentazione elettrica e verificare il corretto funzionamento. Applicare nuovamente vernice tamper evident o un composto simile ai punti di fissaggio.

Riparazione

In caso di funzionamento anomalo o di danno, non si deve cercare di effettuare una riparazione. L'unità deve essere sostituita prima di ricominciare a far funzionare la macchina.

NON SMONTARE L'UNITÀ.

Informazioni su UL508

Per un utilizzo in temperature ambientali elevate, il cablaggio di campo dovrà essere dimensionato per limiti d'impiego a temperature non inferiori a quelle ambientali. Specifica elettrica del codice delle prestazioni nominali:

B600 (Sprite)

A600 (Ensign 3)

Corrente massima:

120V c.a. - chiusura 60A, apertura 6A

240V c.a. - chiusura 30A, apertura 3A

Max. VA: chiusura 7200, apertura 720

Utilizzare solo conduttori di rame.

Utilizzare solo tubi protettivi polimerici.

Utilizzare una entrata del condotto protettivo per le connessioni di campo.

Mantenimiento

Cada semana

Compruebe que el circuito de conmutación funciona correctamente. Compruebe también que no haya signos de uso incorrecto o manipulación no autorizada.

Compruebe que la carcasa y el eje no presenten daños. Fijese especialmente de que no haya daños que pudieran provocar una pérdida de estanqueidad en la tapa o la entrada del conductor.

Cada 6 meses, como mínimo aisla toda entrada de corriente. Retire la tapa. Compruebe el ajuste de todos los terminales. Limpie cualquier acumulación de polvo, etc.

Compruebe si hubiera signos de desgaste o daños en el conjunto de la leva, óxido en los contactos, etc., y haga los cambios pertinentes. Vuelva a colocar las tapas y apriete los tornillos con los ajustes correspondientes. Vuelva a conectar la toma de corriente y compruebe que funciona correctamente. Vuelva a aplicar a las sujetaciones un barniz revelador de intentos de apertura o compuesto similar.

Reparación

Si hubiera algún defecto o avería, no intente repararlos. Sustituya la unidad antes de autorizar el funcionamiento de la máquina.

NO DESMONTE LA UNIDAD.

Información referente a UL508

Si se utiliza en entornos elevados, la temperatura efectiva del cableado del inductor no deberá ser inferior a la temperatura ambiente.

Especificaciones eléctricas de servicio:

B600 (Sprite)

A600 (Ensign 3)

Corriente, máx:

120V CA - apertura 60A, cierre 6A

240V CA - apertura 30A, cierre 3A

V/A máx.: apertura 7200, cierre 720

Use solamente hilos conductores de cobre. Use solamente conductos poliméricos. Use una entrada de conductor para las conexiones inductoras.



Declaration of Conformity

This is to declare that the products shown on this document conforms with the Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) of the European Machinery Directive (98/37/EC), the relevant requirements of the Low Voltage Directive (73/23/EEC as amended by 93/68/EEC). These products also conform to EN 60947-5-1, EN 1088, EN 292, EN 60204-1 and have Third Party Approval.

For a comprehensive certificate please visit: www.ab.com/safety



Konformitätserklärung

Hiermit wird bescheinigt, dass die auf diesem Dokument aufgeführten Produkte die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen (EHSRs) der Europäischen Maschinenrichtlinie (98/37/EC), die relevanten Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC gemäß Änderung durch 93/68/EEC) erfüllen. Diese Produkte entsprechen auch EN 60947-5-1, EN 1088, EN 292, EN 60204-1 und sind für Dritte zugelassen.
Für ein ausführliches Zertifikat besuchen Sie bitte: www.ab.com/safety



Déclaration de conformité

Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans ce document sont conformes aux prescriptions essentielles d'hygiène et de sécurité de la directive européenne sur les machines (98/37/CEE), aux prescriptions pertinentes de la directive sur les basses tensions (73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE). Ces produits sont également conformes aux normes EN 60947-5-1, EN 1088, EN 292, EN 60204-1 et bénéficient de l'homologation tierce partie.
Pour le certificat complet, consulter le site : www.ab.com/safety



Dichiarazione di conformità

Con la presente si dichiara che i prodotti illustrati su questo documento sono conformi ai Requisiti essenziali per la salute e la sicurezza (EHSRs) della Direttiva europea sui macchinari (98/37/CE), ai requisiti pertinenti della Direttiva per la bassa tensione (73/23/CEE come modificata da 93/68/CEE). Questi prodotti sono anche conformi alle normative EN 60947-5-1, EN 1088, EN 292, EN 60204-1 e sono approvati per un uso da parte di terzi.
Per visualizzare un certificato completo, si prega di visitare il sito: www.ab.com/safety



Declaración de conformidad

Los productos que aparecen en este documento cumplen los requisitos esenciales de seguridad e higiene de la Directiva Europea de Maquinaria (98/37/EC) y los requisitos pertinentes de la Directiva de Bajo Voltaje (73/23/EEC), enmendada por 93/68/EEC. Asimismo, los productos cumplen la normativa EN 60947-5-1, EN 1088, EN 292, EN 60204-1 y cuentan con el sello Third Party Approval.
Para obtener toda la información acerca de seguridad, visite: www.ab.com/safety

Safety Contacts	2 N.C. or 3 N.C. direct opening action (Ensign 3) 2 N.C. or 1 N.C. direct opening action (Sprite)
Designation / Utilization Cat.	A600 / AC-15 (Ue)le 600V / 1.2 A, 500V / 1.4 A, 240V / 1.5 A, 120V / 6 A N600 / DC-13 (Ue)le 600V / 0.4 A, 500V / 0.55 A, 250V / 1.1 A, 125V / 2.2 A
Thermal Current	10 A
Current, Min.	5V 5 mA dc
Auxiliary Contacts	1 N.O.
Shaft Rotation for Contact Operation	12° Max. 3° Min. adjustable (Ensign 3 - 3 N.C. and 2 N.C + 1 N.O. MBB version) 14° Max. 5° Min. adjustable (Ensign 3 - 2 N.C. + 1 N.O. BBM version) 11° Max. 3° Min. adjustable (Sprite)
Ingress Protection Rating	IP67
Operating Temperature	(-20 °C...+80 °C), (-4 °F...+176 °F)
Mechanical Life	1,000,000 operations
Electrical Life	250,000 operations @ A600 125,000 operations @ Q300
Torque Settings, Max.	1.4 N·m (12.39 lb·in) fixing bolts 1.2 N·m (10.62 lb·in) lid screws 1.0 N·m (8.85 lb·in) terminal screws 0.8 N·m (7.08 lb·in) head bolts

Note: The safety contacts of these products are described as normally closed (N.C.), ie. with the guard closed, actuator in place (where relevant) and the machine able to be started.

Sicherheitskontakte	2 N.C. oder 3 N.C. direkte Öffnung (Ensign 3) 2 N.C. oder 1 N.C. direkte Öffnung (Sprite)
Bezeichnung / Einsatzkat.	A600 / AC-15 (Ue)le 600V / 1.2 A, 500V / 1.4 A, 240V / 1.5 A, 120V / 6 A N600 / DC-13 (Ue)le 600V / 0.4 A, 500V / 0.55 A, 250V / 1.1 A, 125V / 2.2 A
Wärmestrom	10 A
Strom, Min.	5V 5 mA dc
Hilfskontakte	1 N.O.
Wellenrotation für Kontaktbetätigung	12° Max. 3° Min. justierbar (Ensign 3 - 3 N.C. und 2 N.C + 1 N.O. MBB Version) 14° Max. 5° Min. justierbar (Ensign 3 - 2 N.C. + 1 N.O. BBM Version) 11° Max. 3° Min. justierbar (Sprite)
Eindringen-Schutzgrad	IP67
Betriebstemperatur	(-20 °C...+80 °C), (-4 °F...+176 °F)
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Betätigungen
Elektrische Lebensdauer	250.000 Betätigungen @ A600 125.000 Betätigungen @ Q300
Drehmomenteinstellungen, Max	1.4 N·m (12.39 lb·in) Befestigungsschrauben 1.2 N·m (10.62 lb·in) Deckelschrauben 1.0 N·m (8.85 lb·in) Klemmenschrauben 0.8 N·m (7.08 lb·in) Kopfbolzen

Hinweis: Die Sicherheitskontakte dieser Produkte sind als normalerweise geschlossen (N.C.) beschrieben, d.h. bei geschlossener Schutzausrüstung, Betätigungslement in Position (falls zutreffend) und Maschine startfähig.

Contacts de sécurité	2 N.C. ou 3 N.C. ouverture directe (Ensign 3) 2 N.C. ou 1 N.C. ouverture directe (Sprite)
Désignation/utilisation	A600 / AC-15 (Ue)le 600V / 1.2 A, 500V / 1.4 A, 240V / 1.5 A, 120V / 6 A N600 / DC-13 (Ue)le 600V / 0.4 A, 500V / 0.55 A, 250V / 1.1 A, 125V / 2.2 A
Intensité thermique	10 A
Intensité minimale	5V 5 mA c.c.
Contacts auxiliaires	1 N.O.
Rotation de l'axe pour le fonctionnement des contacts	12° maxi. 3° mini. réglable (Ensign 3 - 3 NF et 2 NF + 1 NO version MBB) 14° maxi. 5° mini. réglable (Ensign 3 - 2 NF + 1 NO version BBM) 11° maxi. 3° mini. réglable (Sprite)
Protection	IP67
Plage de températures de service	-20 °C...+80 °C
Durée de vie mécanique	1 million de cycles
Durée de vie électrique	250,000 de cycles @ A600 125,000 de cycles @ Q300
Couples de serrage	Vis de fixation 1.4 N·m Vis du couvercle 1.2 N·m Vis des bornes 1.0 N·m Boulons à tête 0.8 N·m

Remarque : Les contacts de sécurité de ces produits sont décrits comme normalement fermés (NF), c'est-à-dire lorsque la protection est fermée, l'actionneur en place (si applicable) et la machine en état de démarrer.

Contactos de seguridad	2 N.C. or 3 N.C. acción de apertura directa (Ensign 3) 2 N.C. o 1 N.C. acción de apertura directa (Sprite)
Cat. designación / utilización	A600 / AC-15 (Ue)le 600V / 1.2 A, 500V / 1.4 A, 240V / 1.5 A, 120V / 6 A N600 / CC-13 (Ue)le 600V / 0.4 A, 500V / 0.55 A, 250V / 1.1 A, 125V / 2.2 A
Corriente térmica	10 A
Corriente, mín.	5V 5 mA cc
Contactos auxiliares	1 N.O.
Rotación del eje para operación de contacto	12° máx. 3° mín. ajustable (Ensign 3 - 3 N.C. y 2 N.C + 1 N.O. versión MBB) 14° máx. 5° mín. ajustable (Ensign 3 - 2 N.C. + 1 N.O. versión BBM) 11° máx. 3° mín. ajustable (Sprite)
Protección contra el ingreso	IP67
Temperatura operativa	(-20 °C...+80 °C), (-4 °F...+176 °F)
Vida mecánica	1.000.000 operaciones
Vida eléctrica	250,000 operaciones @ A600 125,000 operaciones @ Q300
Ajustes de par, máx.	1.4 N·m (12.39 lb·in) tornillos de sujeción 1.2 N·m (10.62 lb·in) tornillos de la tapa 1.0 N·m (8.85 lb·in) tornillos terminales 0.8 N·m (7.08 lb·in) pernos de cabezales

Nota: Los contactos de seguridad de estos productos se describen como normalmente cerrados (o N.C.), es decir, con el protector cerrado, el accionador en su lugar (si procede) y la máquina en condiciones de arrancar.

Contatti di sicurezza	2 N.C. o 3 N.C. ad azione diretta di apertura (Ensign 3) 2 N.C. o 1 N.C. ad azione diretta di apertura (Sprite)
Designazione / Cat. di utilizzazione	A600 / ca-15 (Ue)le 600V / 1.2 A, 500V / 1.4 A, 240V / 1.5 A, 120V / 6 A N600 / c.c.-13 (Ue)le 600V / 0.4 A, 500V / 0.55 A, 250V / 1.1 A, 125V / 2.2 A
Corrente termica	10 A
Corrente, min.	5V 5 mA c.c.
Contatti ausiliari	1 N.O.
Rotazione albero per funzionamento contatti	12° Max. 3° Min. regolabile (Ensign 3 - 3 NC e 2 N.C + 1 NO versione MBB) 14° Max. 5° Min. regolabile (Ensign 3 - 2 NC + 1 NO versione BBM) 11° Max. 3° Min. regolabile (Sprite)
Classificazione IP	IP67
Temperatura d'esercizio	-20 °C...+80 °C
Durata meccanica	1.000.000 di funzionamenti
Durata elettrica	250,000 di funzionamenti @ A600 125,000 di funzionamenti @ Q300
Regolazioni coppia, massima	1.4 N·m per i bulloni di fissaggio 1.2 N·m per le viti del coperchio 1.0 N·m per le viti dei morsetti 0.8 N·m per i bulloni della testa

NB: i contatti di sicurezza di questi prodotti sono descritti come normalmente chiusi (NC), vale a dire con la protezione chiusa, l'attuatore in funzione (ove sia richiesto) e la macchina in condizione di avviamento.